




ФОРМЫ ВЫХОДНОГО НАПРЯЖЕНИЯ
ВЫПРЯМИТЕЛЯ ПРИ РАБОТЕ ПОД
НАГРУЗКОЙ НА ЖЕСТКИХ
ВНЕШНИХ ХАРАКТЕРИСТИКАХ

Рис. 12.

СИМВОЛИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ НА ПАНЕЛЯХ ВЫПРЯМИТЕЛЯ:

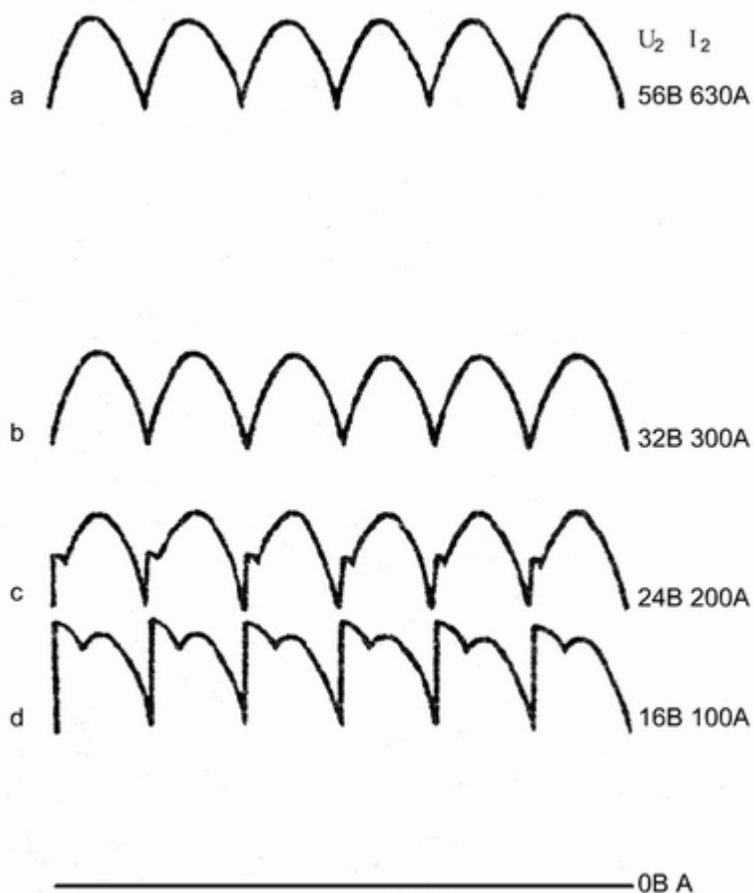

Сеть. Переменный ток

Положительная полярность. Плюс

Отрицательная полярность. Минус

Включено. Пуск

Выключено. Стоп

Вентилятор

Выход воздуха

Пульт дистанционного управления

Цепи управления полуавтомата или автомата

Падающая характеристика

Жесткая характеристика

Предварительная установка режима на жестких внешних характеристиках

Сварочный ток не включен

Сварка включена

Заземление

Осторожно! Электрическое напряжение

Рис. 13.